

Bauherr: Zum Guten Hirten, Irgendwo  
St. Liborius in Musterhausen

Baumaßnahme: Renovierung der Pfarrkirche, Dorfstraße 1

## Durchführungsbericht

Zeitraum der Baumaßnahme: Januar 2005 – September 2005

### Mängel vor Durchführung der Arbeiten:

#### **Orgel**

Orgel ist grundsätzlich in einem guten Zustand, benötigt keine besonderen Überarbeitungen und Renovierungsmaßnahmen.

#### **Maurer- u. Putzarbeiten**

Allgemeine Abnutzungen, Verschmutzungen und Beschädigungen, wie Farbabplatzungen, Risse in der Fassung an den Figuren.

#### **Malerarbeiten**

Stark verschmutzter Innenanstrich und Fassung aus Silikatanstrich im Kirchenraum.

#### **Natursteinlegearbeiten**

Natursteinboden aus Jura Dolomit im Kirchenschiff und im Chorraum ist in einem gutem, allerdings stark verschmutztem, Zustand.

#### **Tonanlage**

Die Tonanlage ist zwar nicht mehr neuwertig, befindet sich in einem guten Zustand.

#### **Kunstschlosserarbeiten**

Fehlende Schutzgitteranlage

Fehlende Absturzsicherung auf der Emporenbrüstung

### Durchgeführte Arbeiten:

Die Orgel und der Spieltisch wurden gegen Baustaub gesichert. Entsichern, spielbar machen und Intonieren nach Fertigstellung der Renovierungsarbeiten in der Kirche.

Lose Putzflächen wurden abgeschlagen und neu mit rein mineralischem Sumpfkalkputz geputzt. Risse an Gewölbe- und Wandflächen wurden aufgeschlagen, mit Edelstahlstreckmetall überspannt und überputzt.

Die gesamten Farbanstriche, Silikatfarben, an Gewölben und Wandflächen wurde gereinigt. Teilflächen in Dispersionsilikatfarben wurden komplett abgenommen. Neuanstrich mit Silikatfarbanstrich. Das vorhandene Ausmalungskonzept wurde übernommen, die Farbwahl wurde nach Bemusterung etwas verändert. Goldfarbige Stuckelemente wurden mit Blattgold versehen.

Der Natursteinboden aus Jura Dolomit wurde im Kirchenschiff zur Reinigung abgeschliffen. Im Bereich der neuen Schutzgitteranlage wurden die Bankpodeste eingekürzt und mit Juraplatten ergänzt.

Die Tonanlage wurde für die Renovierungsarbeiten demontiert und nach Fertigstellung wieder montiert.

Eine geschmiedete Schutzgitteranlage mit doppel-flügeliger Tür wurde im Turmraum eingebaut.

Eine geschmiedete Absturzsicherung auf der Emporenbrüstung wurde montiert.

## Arbeiten außen:

### Mängel vor Durchführung der Arbeiten:

#### **Äußere Malerarbeiten**

Abgängiger Anstrich auf Holzbauteile am Kirchendach und Dachreiter.

#### **Äußere Schreinerarbeiten**

Abgängige Schallbretter am Dachreitertürmchen

#### **Dachdeckerarbeiten**

Die Deckung aus Naturschiefer ist in einem guten Zustand.

#### **Erd- und Pflasterarbeiten**

Desolates Kanalsystem auf dem Kirchengrundstück

Abgesackte Pflasterflächen.  
undichte Kellerwände

### Durchgeführte Arbeiten:

Ein Überholanstrich an allen Holzbauteilen am Kirchendach, Gesimse, Ortgänge, Dachgauben und Dachreitertürmchen, Schallbretter, wurde durchgeführt.

Die Schallbretter wurden erneuert.

Kleinere Überarbeitungen wurden an der Dachdeckung und Dachentwässerung durchgeführt.

Die Entwässerungsleitungen, inkl. Kontrollschacht, auf dem Kirchengrundstück wurden komplett erneuert.

Die abgesackten Pflasterflächen wurden aufgenommen und neu verlegt.  
Die Kellerwand Kellerabgang Treppe wurde von außen abgedichtet.

Paderborn, 18.12.2005